

## LUFTTÜCHTIGKEITSANWEISUNG FÜR SPRUNGFALLSCHIRME

### An alle Vereine/Schulen/Prüfer Klasse 5/Packer (08.03.2000)

- Gültig ab:** **Sofort**
- Nummer:** Sun Path SPSB # 03032000
- Muster:** JAVELIN – Gurtzeug ( Baujahr 1993 und älter)
- Status:** **Verpflichtend**
- Betrifft:** Halteband für Hauptcontainer-Loop
- Grund:** Eine dünne Fangleine geriet unter die Öse des Loophalters am Hauptcontainer eines JAVELINS und verursachte einen tödlichen Unfall. Grund war die Position der Öse, die zum POD hin zeigt und die Möglichkeit bietet, dass eine dünne Microline (550er) oder Vectranleine (500er) unter den Rand der Öse geraten, eine Öffnungsstörung verursachen und die abgetrennte Hauptkappe am Gurtzeug festhalten kann, was eine Verwicklung der aktivierten Reserve mit dem Hauptschirm nach sich zieht.
- Maßnahmen/  
Anweisungen:** Der betroffene Loophalter muß so modifiziert werden, dass die Öse, die den Loop hält, **zum Reservecontainer zeigt**. Damit werden Berührungen von Öse und Fangleinen beim Streckvorgang vermieden. Die hierfür vom Hersteller empfohlenen Methode wird in den als [Anlage beigefügten Bildern](#) beschrieben.
- Durchzuführen von:** Prüfer Klasse 5; Fallschirmtechnische Betriebe (FTB); Packer (Bestätigung im Prüfbericht (rechte Seite) des vorhandenen Prüfscheines)
- Durchzuführen bis:** **Sofort; vor dem nächsten Sprung !**
- Verteiler:** Prüfer Klasse 5, Packer, Händler, Vereine, Sprungzentren. Veröffentlichung in den Fachmagazinen.