



**BEAUFTRAGTE des BUNDESMINISTERIUMS  
für VERKEHR, BAU und WOHNUNGSWESEN (BMVBW)  
für das LIZENZWESEN im Bereich SPRUNGFALLSCHIRME**  
Deutscher Fallschirmsportverband (DFV) e.V.  
Deutscher Aero-Club (DAeC) e.V. Luftsportgerätebüro



An alle Vereine/Schulen/  
Prüfer Klasse 5/Packer

**SICHERHEITSMITTEILUNG**  
**für Sprungfallschirme**

Gültig ab: 10.Dezember 2001

Nummer: 01/2002

Bezug: E-Mail von Gaël Suze, Quality & After Sale Service Manager,  
Parachute de France, SA

Betroffenes Muster: **Tandemsysteme ATOM mit BT 80-Kappe von PdF**

Status: **Verpflichtend**

Betrifft: 43 mm Ø INOX - Ringe

Grund: Verformung der Ringe durch harte Öffnungen

Maßnahmen/  
Anweisungen: Vor dem nächsten Sprung müssen diese Ringe nach Herstelleranweisungen  
nachgemessen werden. Ringe innerhalb der Toleranzen (4 mm max. Höhenunterschied {flach gemessen} und 1 mm Unterschied im Innendurchmesser) dürfen weiter gesprungen werden. Sind die Ringe außerhalb eines dieser Maße, müssen sie getauscht werden.  
Alle betriebstüchtigen Ringe müssen nach Manual (mind. 1 x pro Monat oder alle 50 Sprünge) inspiziert werden.

Durchzuführen bis: **Sofort**

Bemerkungen: PdF hat Änderungen an den BT 80 – Kappen vorgenommen, um harten  
Öffnungen zuvorzukommen. Dieses Update kann für ältere BT 80 bei PdF  
oder durch einen qualifizierten Fallschirmtechniker vorgenommen werden.

Verteiler: Prüfer Klasse 5, Packer, Händler, Vereine, Sprungzentren.  
Veröffentlichung in den Fachmagazinen.

Altforweiler, 12.01.2002

Helmut Bastuck  
Geschäftsführer DFV

Rainer Hüls  
Leiter LSG-B DAeC