



Deutscher Fallschirmsportverband (DFV) e.V.
Deutscher Aero-Club (DAeC) e.V. Luftsportgerätebüro



An alle Vereine/Schulen/Fallschirmtechniker/Fallschirmwarte

SICHERHEITSMITTEILUNG für Hauptkappen

- Herausgegeben: 31. März 2024
- Nummer: SM 2024 – 01 Fluid Wings, Kappen mit 400er Leinen,
- Bezug: Meldung Fluid Wings: 24-400-001 vom 14. März 2024 (siehe Anhang)
- Betroffene Muster: alle Kappen mit 400er Leinen von der Firma Fluid Wings, LLC.
- Status: verpflichtend
- Maßnahmen: Überprüfung der betroffenen Leinen
- Durchzuführen bis: **vor dem nächsten Sprung & fortfolgend**
- Durchzuführen von: Fallschirmtechniker / Fallschirmwart / Halter
- Dokumentation: - Erstüberprüfung in der Begleitkarte:
SM 2024 – 01 Leinen, Name, Datum, Sign
- nachfolgend in Eigenverantwortung des Halters
- Serviceanleitung: 1. Fluid Wings Fallschirme, deren Leinen sichtbare Risse in den Leinen / Filamenten aufweisen, sollten aus dem Betrieb genommen und die Leinen sofort ersetzt werden. Begutachtung der Leinen unter Vergrößerung wird empfohlen (1,5x bis 2x Vergrößerung mit direktem hellem Licht).
2. Fluid Wings Fallschirme sollten bei jedem Sprung von dem Halter / Springer, der sie benutzt, oder einem qualifizierten Rigger überprüft werden. Um eine dauerhafte Lufttuchtigkeit zu gewährleisten, sollte in die Leinen regelmäßigen Abständen überprüft werden (alle 20-30 Sprünge oder alle 2 Wochen).
3. Besonderes Augenmerk sollte auf Bereiche mit schwerwiegenden Ausfallfolgen gelegt werden, wie z.B. der untere Bereich der A-Leinen-Gruppen.
4. Fragen zu den Bewertungslinien können an die Fluid Wings Wartungsabteilung über die Mail: maintenance@fluidwings.com gerichtet werden.
- Verteiler: Techniker, Warte, Händler, Vereine, Sprungzentren.
- Ablage: ParaOrg: SM 2024 – 01 Fluid Wings, Kappen mit 400er Leinen,
- DFV-Überherrn, den: 31. März 2024

Ralf Homuth
Referat Technik DFV